

— testo —

testo 616

Прибор для измерения влажности
материала

Руководство пользователя



Содержание



Общие сведения.....	18
1. Инструкции по безопасности	19
2. Назначение прибора	20
3. Описание прибора	21
3.1 Дисплей и элементы управления	21
3.2 Питание	22
3.3 Процедура измерения влажности.....	22
4. Введение в эксплуатацию	23
5. Управление прибором	23
5.1 Включение/выключение прибора	23
5.2 Включение/выключение подсветки дисплея	24
5.3 Выполнение настроек	24
6. Измерения	25
7. Техническое обслуживание и уход	27
8. Вопросы и ответы	28
9. Технические данные	28
10. Советы и рекомендации	29
11. Принадлежности/запасные детали	29

Общие сведения

Данная глава содержит важную информацию об использовании данной инструкции по эксплуатации.

Настоящая инструкция содержит информацию, которую необходимо знать для безопасной и эффективной работы с прибором.

Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию и ознакомьтесь с правилами эксплуатации до начала работы с прибором. Храните данную инструкцию в легко доступном месте, чтобы вы смогли обратиться к ней в случае необходимости.

Значения символов

Изображение	Значение	Комментарии
	Предупреждение: Осторожно! Warning!	Внимательно прочтите предостерегающую надпись и примите указанные меры предосторожности! Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к серьезным травмам!
	Предупреждение: Внимание! Caution!	Внимательно прочтите предостерегающую надпись и примите указанные меры предосторожности! Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к легким травмам или повреждению оборудования.
	Обратите внимание	Полезные советы и рекомендации..
В , 1, 2	Задача	Описание задачи, которую необходимо выполнить посредством описанных действий. Если порядок действий пронумерован, необходимо строго соблюдать порядок нумерации!
3	Условие	Условие, необходимое для правильного выполнения какого-либо действия.
‡, 1, 2, ...	Действие	Выполните действия. Если порядок действий пронумерован, необходимо строго соблюдать порядок нумерации!.
Text	Отображение текста	Текст отображается на дисплее прибора..
	Кнопка управления	Нажмите кнопку..
-	Результат	Описание результата, получаемого при выполнении вышеописанного действия.
Л	Перекрестная ссылка	Ссылка на более обширную или подробную информацию.

1. Инструкции по безопасности

≡

Данная глава содержит основные правила, которые необходимо соблюдать в целях безопасной эксплуатации прибора..

Не подвергайте себя риску, а также избегайте повреждения оборудования

- ‡ Никогда не используйте прибор и сенсоры для измерений на компонентах или в непосредственной близости от компонентов под напряжением..
- ‡ Никогда не храните прибор/зонд с растворителями и не используйте влагопоглотители.

Сохранение целостности прибора/условия обеспечения гарантийного обслуживания

- ‡ Эксплуатация прибора должна осуществляться при соблюдении условий, указанных в технических данных.
- ‡ Эксплуатация прибора должна осуществляться надлежащим образом и только в соответствии с его назначением. Не применяйте силу.
- ‡ Не подвергайте рукоятки и кабели нагреву выше 70 °C, если только они не предназначены для использования при высоких температурах. Температуры, указанные на зондах/сенсорах относятся только к измерительному диапазону сенсоров.
- ‡ Открывайте прибор только в случаях, описанных в инструкции, в целях технического обслуживания и ремонта. Выполняйте ремонт и техническое обслуживание только в соответствии с данной инструкцией. Строго следуйте описанным в данной инструкции действиям. В целях безопасности используйте только оригинальные запасные детали производства компании Testo.

Защита окружающей среды

- ‡ Неисправные аккумуляторные батареи/использованные батарейки необходимо выбрасывать только в специально отведенных местах.
- ‡ По завершении срока службы прибора рекомендуем отправить его в нашу компанию. Мы позаботимся о безопасной утилизации.

2. Назначение прибора

Данная глава содержит информацию об областях применения прибора по его назначению.

Используйте прибор только в нижеперечисленных целях. Если у вас возникли сомнения, свяжитесь со специалистами Testo.

Настоящий прибор был разработан для следующих задач/применений:

- Быстрое и неразрушающее измерение влажности строительных материалов и древесины.
- Данная измерительная технология не может быть использована вместо эталонных методов измерения - СМ метода и метода осушки и взвешивания (до/после осушки).
- Прибор не подлежит калибровке.

Прибор нельзя использовать в следующих областях:

- Области, подверженные риску возникновения взрыва.



Warning!

Материалы под электрическим напряжением.

Риск поражения электрическим током!

- Если у вас возникли сомнения, проверьте до начала измерений, не проводят ли материалы электрический ток (например, в случае повреждений стен, вызванных наличием воды)

3. Описание прибора

Данная глава содержит краткий обзор компонентов прибора и их функций.

3.1 Дисплей и элементы управления

Обзор



- ① А Контактные пластиинки
- Б Дисплей
- В Кнопки управления
- Г Отсек для батареи (на тыльной стороне)

Назначение кнопок

Кнопка	Функции
(○)	Включение прибора; выключение прибора (нажмите и удерживайте)
(○)	Включение/выключение подсветки дисплея
(Hold Max/Min)	Фиксирование значений, отображение макс./мин. значений Войти/выйти из режима конфигурации (нажмите и удерживайте); В режиме конфигурации: Подтверждение введенных данных
(▲)	В режиме конфигурации: Увеличить значение, опция выбора
(▼)	В режиме конфигурации: Уменьшить значение, опция выбора

Важные символы, отображаемые на дисплее

Отображение	Значение
	Символ уровня заряда батареи (в нижней правой части дисплея):
<input type="checkbox"/>	Заполнены 4 деления на символе батареи: аккумуляторная батарея прибора полностью заряжена
<input type="checkbox"/>	Все деления на символе батареи пустые: ресурс заряда батареи почти израсходован

3. Описание прибора

3.2 Питание

Питание прибора осуществляется посредством 9 В моноблокбатареи (включена в комплект поставки) или аккумуляторной батареи. Данный прибор не работает от сети и невозможно осуществить зарядку аккумуляторной батареи в приборе.

3.3 Процедура измерения влажности

Неразрушающая технология измерения методом поля рассеивания основана на способности молекул воды увлажнять и, тем самым, изменять электромагнитные поля. Электромагнитное поле проходит сквозь материал через контактные пластиинки и создает поле измерения глубиной приблизительно до 5 см.

Следующие факторы могут оказывать влияние на результаты измерений:

Факторы	Оптимальные условия
Глубина измерения	Толщина материала > 5 см. Внимание: верхние слои материала оказывают большее влияние на результаты измерений, чем внутренние слои.
Поверхность материала	Необходима максимально ровная поверхность материала, поскольку контактные пластины должны плотно прилегать к поверхности материала.
Свойства материала	Необходима максимально однородная структура материала без воздушных прослоек.
Распределение влаги	Максимально равномерное распределение.
Металлы и электрич.поля	Отсутствуют (если возможно).

4. Введение в эксплуатацию

≡

Данная глава содержит описание действий, необходимых для введения прибора в эксплуатацию.

г Удаление защитной пленки с дисплея:

- ‡ Осторожно потяните за край защитной пленки и снимите ее с дисплея.

г Установка батареи/аккумуляторной батареи:

- 1 Для того, чтобы открыть отсек для батареи, расположенный на тыльной стороне прибора, потяните крышку отсека в направлении стрелки и снимите ее.
- 2 Вставьте батарею/аккумуляторную батарею (9 В моноблок). Соблюдайте полярность!
- 3 Для того, чтобы закрыть отсек для батареи, поместите крышку отсека на место и задвиньте ее в направлении, противоположному направлению стрелки.

5. Управление прибором

Данная глава содержит описание действий, которые наиболее часто осуществляются пользователем при эксплуатации данного прибора.

5.1 Включение/выключение прибора

г Включение прибора:

- ‡ Нажмите .
- На дисплее отобразятся текущие показатели.

г Switching the instrument off:

- ‡ Нажмите и удерживайте  (прибл. 2 сек) до тех пор, пока дисплей не перестанет светиться.

5.2 Включение/выключение подсветки дисплея

Г Включение/выключение подсветки дисплея:

3 Прибор включен.

‡ Нажмите .

5.3 Выполнение настроек

1 Вход в режим конфигурации::

3 Прибор включен и находится в режиме измерений. Функция Hold, и отображение мин./макс. значение отключена.

‡ Нажмите и удерживайте  (приблизительно 2 сек) до тех пор, пока не увидите изменения на дисплее.

- Теперь прибор находится в режиме конфигурации.

■ Вы можете перейти к выполнению следующей функции с помощью кнопки .

Вы можете выйти из режима конфигурации в любое время.

Для этого нажмите и удерживайте  (приблизительно 2 сек) до тех пор, пока прибор не вернется в режим измерений.

Любые изменения, выполненные в режиме конфигурации, будут сохранены.

2 Настройка функции автоматического выключения::

3 Открыт режим конфигурации, мигает символ AutoOff (автоматическое отключение).

‡ Выберите необходимую опцию с помощью  /  и подтвердите выбор кнопкой .

□ Вкл.: Измерительный прибор автоматически выключится, если на протяжении 10 минут ни одна кнопка не задействована. Исключение: измеренное значение отображается на дисплее (активирована функция Hold или Auto Hold).

□ Выкл.: Измерительный прибор не выключается автоматически.

3 Сброс на заводские настройки:

- 3 Открыт режим конфигурации, горит символ RESET.
- ‡ Выберите необходимую опцию с помощью / и подтвердите выбор кнопкой .
- Нет: Сброс на заводские настройки не выполняется.
 - Да: Выполняется сброс на заводские настройки.
 - Прибор вновь переходит в режим измерений.

6. Измерения

Данная глава содержит описание действий, необходимых для выполнения измерений прибором.

Г Настройка характеристической кривой материала:

- 1 Выберите между отображением данных для измерения древесины (F) или строительных материалов (M): или нажмите .
- 2 Выберите необходимую опцию с помощью или и подтвердите выбор кнопкой .

Отображение	Категория	Пример
F 1	Мягкая древесина	Ель, лиственница, вишня, сосна, тополь, шорей
F 2	Твердая древесина	Бук, дуб, клен, ясень, дугласовая пихта, ореховое дерево, береза
F 3	ДСП	
M 1	Цементный маяк	
M 2	Ангидритный маяк	
M 3	Бетон	
M 4	Сплошной кирпич	
M 5	Изоляционный кирпич	
M 6	Известняк	
M 7	Пенобетон	
CAL	Тест на этал.поверхности	Не для измерений на месте эксплуатации!

6. Измерения

г Выполнение измерения:

- 3 Прибор включен и находится в режиме измерений..
- ‡ Держите прибор горизонтально контактной поверхности.
Медленно увеличивайте контактное давление от 1 до 3 кг, пока на дисплее не отобразится устойчивое значение.
- Для того, чтобы провести анализ распределения влаги, необходимо выполнить несколько измерений в различных точках или через определенные промежутки времени.
- При процессах осушки в некоторых случаях отображается отрицательное измеренное значение. Такое происходит в связи со структурой материала и различными градиентами влажности. Отображение отрицательных значений означает, что процесс осушки почти завершен, т.е. чем ниже значение, тем выше уровень сухости материала.
- Для достижения оптимального контактного давления нажмите прибором на измерительные весы несколько раз, чтобы почувствовать силу необходимо нажатия.

г Фиксирование значения, отображение мин./макс. значения:

Вы можете зарегистрировать текущее значение, а также вывести на дисплей максимальное и минимальное значение (зарегистрированное с момента включения прибора).

- ‡ Нажмите  несколько раз, пока на дисплее не отобразится необходимое значение.
 - Значения отображаются в следующей очередности:
 - Hold: последнее зафиксированное значение
 - Max: максимальное значение
 - Min: минимальное значение
 - Текущее значение

г Сброс макс./мин. значений:

При очередном выключении и включении прибора осуществляется сброс максимальных и минимальных значений.

7. Техническое обслуживание и уход

≡

Данная глава содержит описание действий, способствующих поддержанию функциональности прибора и продлению срока его эксплуатации.

в Чистка корпуса:

- ‡ Если корпус прибора загрязнился, очистите его влажной тканью (смоченной в мыльном растворе). Не используйте агрессивные моющие средства или растворители!

в Смена батареи/аккумуляторной батареи:

- 3 Выключите прибор.
- 1 Для того, чтобы открыть отсек для батареи, расположенный на тыльной стороне прибора, потяните крышку отсека в направлении стрелки и снимите ее.
- 2 Выньте использованную батарею/аккумуляторную батарею и вставьте новую батарею/аккумуляторную батарею (9 В моноблок). Соблюдайте полярность!
- 3 Для того, чтобы закрыть отсек для батареи, поместите крышку отсека на место и сдвиньте ее в направлении, противоположному направлению стрелки.

8. Вопросы и ответы

8. Вопросы и ответы

Данная глава содержит ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Вопрос	Возможные причины	Вариант решения
СИМВОЛ  (в нижней правой части дисплея).	<input type="checkbox"/> Ресурс заряда батареи израсходован.	<input type="checkbox"/> Смените батарею.
Прибор автоматически выключается.	<input type="checkbox"/> Включена функция Auto Off(авто выключение). <input type="checkbox"/> Остаточная емкость батареи слишком низкая.	<input type="checkbox"/> Отключите функцию Auto Off(авто выключение). <input type="checkbox"/> Смените батарею.
Дисплей медленно реагирует	<input type="checkbox"/> Температура окр.среды очень низкая.	<input type="checkbox"/> Увеличьте температуру окружающей среды.
Высвечивается: 11111	<input type="checkbox"/> Допустимый нижний предел измерит. диапазона превышен.	<input type="checkbox"/> Придерживайтесь допустимых пределов измерит.диапазона.
Высвечивается: 00000	<input type="checkbox"/> Допустимый верхний предел измерит. диапазона превышен.	<input type="checkbox"/> Придерживайтесь допустимых пределов измерит.диапазона.

Если нам не удалось ответить на ваш вопрос, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером. Контактную информацию вы можете найти в Интернете на сайте www.beltesto.by.

9. Технические данные*

Параметр	Значение
Параметры	Содержание влаги в процент. соотнош. к сухой массе
Measuring ranges	Древесина: < 50 % Строит.материалы: < 20 %
Разрешение	0.1 %
Зонд	Контактная пластина (встроенная)
Обновление дисплея	0.5 с
Рабочая температура	5 до 40°C (41 до 104°F) / 10 до 80 %OB
Температура хранения	-20 до 70°C (-4 до 158°F)
Питание	1x 9 В батарея-моноблок/аккумуляторная батарея
Ресурс батареи	60 ч
Класс защиты	IP30
Директива ЕС	2004/108/EC

*Может отличаться от Описания типа средств измерений (<https://oei.by/>).

10. Советы и рекомендации

Стандартные значения для равновесной влажности (сухость воздуха строительных материалов¹ и древесины).

Материал	Влажность материала
Мягкая древесина	9 ± 3 % от массы
Твердая древесина	9 ± 3 % от массы
ДСП	< 8 % от массы
Цементный маяк	< 3 % от массы
Ангидритный маяк	< 0,5 % от массы
Бетон	< 2,2 % от массы
Сплошной кирпич	< 1 % от массы
Изоляционный кирпич	< 2,5 % от массы
Известняк	< 1,3 % от массы
Пенобетон	< 5 % от массы

¹ При условиях окружающей среды 20 °C и 65 %OB

11. Принадлежности/запасные детали

Описание	№ заказа.
Кейс	0516 0210

Полный список всех принадлежностей и запасных деталей вы можете найти в наших каталогах и брошюрах, а также на сайте: www.beltesto.by

Производитель:

Testo SE & Co. KGaA
Celsiusstraße 2 79822
Titisee-Neustadt
Baden-Württemberg
Deutschland
+49 7653 / 681-0
info@testo.de

Официальный дистрибутор в Республике Беларусь:

ООО «ПРИРОДООХРАННЫЕ И
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»

Республика Беларусь, 220055, г. Минск,
ул. Игнатовского, д. 4, помещение 121
тел/факс +375 17 310 17 61, +375 44 790 96 66
e-mail: ept@beltesto.by
веб-сайт: www.beltesto.by